Docket No.: 21029-00272-US

(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of: Francois Mignard	
Application No.: Not Yet Assigned	Confirmation No.: N/A
Filed: Concurrently Herewith	Art Unit: N/A
For: PROCESS FOR THE CONTROLLED OXIDATION OF A STRIP BEFORE CONTINUOUS GALVANIZING, AND GALVANIZING LINE	Examiner: Not Yet Assigned

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

MS Patent Application Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

Country	Application No.	Date
France	03-03058	March 12, 2003

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THE PAGE BLANK (USPT)

Application No.: Not Yet Assigned Docket No.: 21029-00272-US

Applicant believes no fee is due with this response. However, if a fee is due, please charge our Deposit Account No. 22-0185, under Order No. 21029-00272-US from which the undersigned is authorized to draw.

Dated: March 3, 2004

Respectfully submitted,

Morris Liss

Registration No.: 24,510

CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP

1990 M Street, N.W., Suite 800 Washington, DC 20036-3425

(202) 331-7111

(202) 293-6229 (Fax)

Attorney for Applicant

THIS PAGE BLANK (USPTO)



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris.	Je.	1 0 FEV. 2004
Tail a Lails.	10	

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr THIS PAGE BLANK (USPIU,

ist 18





cerfa

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page 1/2

LATIONAL DE LAPROPRIETE
LAPROP

Adresse électronique (facultatif)

Copromo V do (0)	•	•	Cet impri	mé est à rempli	r lisiblement à l'encre noire	DB 540 e # / 2105
DEMICE DEC DIÈCES	Réservé à l'INPI		NO.	M ET ADRESSE	DU DEMANDEUR OU DU	MANDATAIRE
DATE 12 MA	RS 2003		— <i>}</i>	QUI LA CORRE	ESPONDANCE DOIT ÊTRE	ADRESSÉE
LIEU 75 INPLE	PARIS		• c	abinet ARME	NGAUD AINE	•
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR I	0303058	•	3	, Avenue Bug	geaud	`
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉ PAR L'INPI		13	7	5116 PARIS		
Vos références p	our ce dossier		۱.			
(facultatif) AA 60			<u> </u>		·	
Confirmation d'u	n dépôt par télécopie	■ N° attribué pa	r l'INPI à I	a télécopie		
2 NATURE DE	A DEMANDE	Cochez l'une des	4 cases	suivantes		
Demande de l	description of the state of the	X	e mateur de participation	Mile A Control of Control of	Access to the control of the second of the s	
Demande de d	certificat d'utilité					
Demande divis						
Demande divi		_			Data I I I I I I	1
	Demande de brevet initiale	N°		·	Date	
	ınde de certificat d'utilité initiale	N°			Date LLLL	
	n d'une demande de				en lilili.	1
	en Demande de brevet initiale NVENTION (200 caractères ou	N°			Date IIIII	
GALVANIS	ATION	,			•	
DÉCLABATIO	ON DE PRIORITÉ	Pays ou organisati	on			
I —		Date	1.1.1		N°	;
1	E DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisati	on			
	DÉPÔT D'UNE	Date	1 1 1.		N°	
DEMANDE A	INTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisati	on	1	V .	
		Date L		ا مند	N°	int Colle
ACCUSED OF THE SECOND STREET	no anno a compres saggeras, a signa comprese mile do posser a medica estas (198	ALL MAN COLOR DE LA COLOR DE L	A SIA BOOK CREEKS	science com GENERALINA	la case et utilisez l'imp	rime «Sune»
5 DEMANDEU	R (Cochez l'une des 2 cases)	Rersonne	morale] Personne physique	
Nom		STEIN HEURT	ΞΥ			
ou dénominat	tion sociale					<u> </u>
Prénoms						
Forme juridiq	ue	·	 			
N° SIREN						
Code APE-NA	<u> </u>	Z.A.I. du Bois d	e l'Enine			
Domicile ou	Rue		- I Lpine			
siège	Code postal et ville	[9,1,1,3,0]				
	Pays	FRANCE FRANCAISE		•		
Nationalité	one (facultatif)	01 60 91 12 34		Nº de télécon	ie (facultatif) 01 60 77 67	7 55
N de telebric	JIIC [UU UHUH]]	1 3.000, 1207		uuup	(-



Gerfa-N° 11354*03

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire D8 540 @ W / 210502 Réservé à l'INPI REMISE DES PIÈCES I NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE 12 MARS 2003 À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE 75 INPI PARIS Cabinet ARMENGAUD AINE N° D'ENREGISTREMENT 03 03 058 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 3, Avenue Bugeaud DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 75116 PARIS * PAR L'INPI Vos références pour ce dossier (facultatif) AA 60881 Confirmation d'un dépôt par télécopie N° attribué par l'INPI à la télécopie 2 NATURE DE LA DEMANDE Cochez l'une des 4 cases suivantes Demande de brevet X Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire to the disk day in a Demande de brevet initiale Ν° ou demande de certificat d'utilité initiale Date Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCEDE D'OXYDATION CONTROLEE DE BANDES AVANT GALVANISATION EN CONTINU ET LIGNE DE GALVANISATION 4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ Pays ou organisation N° Date | | | OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE Pays ou organisation LA DATE DE DÉPÔT D'UNE Date | | | | | | Ν° **DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE** Pays ou organisation Date | | | | S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» 5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) Personne morale X ☐ Personne physique STEIN HEURTEY ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Z.A.I. du Bois de l'Epine Domicile òυ Code postal et ville 19 11 1 13 10 | RIS ORANGIS siège Pays **FRANCE** Nationalité **FRANCAISE** N° de téléphone (facultatif) 01 60 91 12 34 N° de télécopie (facultatif) 01 60 77 67 55 Adresse électronique (facultatif)



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



	() () ()			
REMISE DES PIÈCES	Réservé à l'INPI			
			:	
uev 75 INPI F				
N° D'ENREGISTREMENT	0303058			D8 540 W / 210502
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
6 MANDATAIRI	L(SUY a New)	PEAUCELLE		、 1.
Nom		Chantal		
Prénom Cabinet ou So	ciótá	Onania		
Capillet ou 30	Ciete	Cabinet ARMEN	GAUD AINE	
N °de pouvoir	permanent et/ou	92-1189		
de lien contra		92-1109		
	Rue	3, Avenue Buge	oud	
Adresse				,
Adiesse	Code postal et ville	7 5 1 1 6 PA	RIS	
NO 1 1/1/ 1	Pays	FRANCE		
N° de télépho		01-45-53-05-50 01-45-53-80-21		
N° de télécop	ronique (facultatif)	armengau@club	Linternet fr	
7 INVENTEUR	The second secon		ont nécessairement des	personnes physiques
Contract Contract Street Branch	Charles (1975) Property of the Control of the Contr	Oui	是是1960年1970年1980年1980年1960年1970年1970年1970年1970年1970年1970年1970年197	24的6000000000000000000000000000000000000
Les demande sont les mêm	urs et les inventeurs es personnes	Non: Dans	ce cas remplir le formul	aire de Désignation d'inventeur(s)
	E RECHERCHE	B)		t (y compris division et transformation)
in the state of th	Établissement immédiat	X	(A)	W. (1990) 175 17 20 175 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
	ou établissement différé			
Paiament ésh	nelonné de la redevance		les personnes physiques	effectuant elles-mêmes leur propre dépôt
1	(en deux versements)	Oui Non		
9 RÉDUCTION DES REDEV		Uniquement pour	ır les personnes physiqu	es invention (joindre un avis de non-imposition)
DES REDEV	ANCES			r cette invention Goindre une copie de la
			ion à l'assistance gratuite ou i	
			<u> </u>	
ET/OU D'AC	S DE NUCLEOTIDES EIDES AMINÉS	Cochez la cas	e si la description contient	une liste de séquences
	ectronique de données est joint			
* *	n de conformité de la liste de	l n	,	
séquences s	ur support papier avec le			
	ronique de données est jointe			
	z utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages jointes			
	DU DEMANDEUR			VISA DE LA PRÉFECTURE
OU DU MAN	NDATAIRE	Ω		OU DE L'INPI
(Nom et qu	alité du signataire)	ΓΛ	1.00 1	M. MARTIN
Manda	taire : PEAUCELLE Chan	tal //-	elle	
	nars 2003	U (1	



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



BR2

REMISE DATE LIEU	se des pièces 12 MAF 75 INF				
NATION	ENREGISTREMENT INAL ATTRIBUÉ PAR L				DB 540 W / 21050
6	MANDATAIRE	El(silyalieu)			
	Nom	PRE CONTRACTOR AND PROPERTY.	PEAUCELLE	1. 12 经股份的公司的证据的。1. 10 种类的。	于一点的《大学····································
	Prénom		Chantal		
	Cabinet ou Soc		Cabinet ARMEN	GAUD AINE	
	N °de pouvoir de lien contrac	permanent et/ou ctuel	92-1189		
,	Adresse ~	Rue	3, Avenue Bugea	aud Stockerstand to state	Account to the state of the
		Code postal et ville	[7 5 1 1 6 PA	RIS	
		Pays	FRANCE		
	N° de téléphon		01-45-53-05-50		
	N° de télécopie	ie (facultatif) onique (facultatif)	01-45-53-80-21		
gar and allegand	and the state of t		armengau@club-		
The same of the same	INVENTEUR (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The state of the s	nt necessairement des	s personnes physiques
S	sont les même:				ulaire de Désignation d'inventeur(s)
.8 R	CAPPORT DE	RECHERCHE		une demande de brev	et (y compris division et transformation)
		Établissement immédiat ou établissement différé	X	Napoli Valoria	。
	(ei	elonné de la redevance en deux versements)	Uniquement pour I Oui Non	es personnes physiques	effectuant elles-mêmes leur propre dépôt
	RÉDUCTION E DES REDEVAN		Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG		
10 s E	SÉQUENCES I ET/OU D'ACID	DE NUCLEOTIDES DES AMINÉS	Cochez la case	si la description contient	une liste de séquences
U	_e support élec	ctronique de données est joint			
Sé	séquences sur	de conformité de la liste de r support papier avec le onique de données est jointe			~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
in	ndiquez le no	utilisé l'imprimé «Suite», ombre de pages jointes			
0	OU DU MANDA (Nom et qualit	ité du signataire) aire : PEAUCELLE Chanta	al MU	W,	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

10

15

20

25

30

35

1

PROCEDE D'OXYDATION CONTROLEE DE BANDES AVANT GALVANISATION EN CONTINU ET LIGNE DE GALVANISATION

L'invention est relative à un procédé de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une bande d'acier comportant des éléments d'addition oxydables en une proportion permettant d'améliorer les propriétés mécaniques de l'acier.

L'amélioration des propriétés mécaniques de l'acier va aussi bien vers l'augmentation des résistances mécaniques visant par exemple à diminuer leur épaisseur et donc le poids d'acier, que vers l'augmentation de l'emboutissabilité, ou encore vers l'augmentation de ces deux critères. Ceci à conduit à la mise au point de nuances d'aciers multiphasés, par exemple de type DP (dual phase) et TRIP (Transformation induite par plasticité).

Ces nuances multiphasées à très haute résistance sont généralement obtenues par addition d'éléments durcisseurs tels que Si, Mn, Cr, Mo, etc.

Les fours de galvanisation à chaud au trempé selon l'état de la technique comportent typiquement plusieurs sections différentes phases des réaliser pour équipées traitement thermique qui sont généralement : chauffage, refroidissement. four de traitement Le maintien, thermique est conditionné par une atmosphère neutre ou réductrice, généralement constituée d'un mélange d'azote et d'hydrogène destiné à réduire les oxydes de présents à la surface des tôles avant leur galvanisation.

aciers multiphasés, des les que, On constate pour éléments présents tels que Si, Mn, Cr, Mo, etc, oxydables que le fer se combinent prioritairement avec les atomes d'oxygène présents dans le four pour former potentiel la bande. Le oxydes en surface de d'oxydation très élevé de ces composants entraîne même

10

15

20

25

30

35

une migration de leurs atomes vers la surface de la bande pour qu'ils puissent s'oxyder avec l'oxygène présent dans le four.

Le résultat est la formation d'une mince couche d'oxydes à la surface de la bande. Ces oxydes sont stables et ne dans leur passage lors de réduits sont pas différentes zones du four, on les retrouve donc à la surface de la bande lors de sa plongée dans le bain de zinc ce qui fait obstacle à l'adhérence du zinc durant l'opération de galvanisation. La diminution du point de les dans l'atmosphère du four compatibles avec l'état de l'art actuel n'a pas supprimé ce phénomène et on constate toujours la présence sur la surface des bandes galvanisées de défauts provoqués par la présence locale de ces oxydes.

de actuellement procédé le Il en résulte que galvanisation au trempé d'une bande d'acier ne permet pas nuances correctement les galvaniser de multiphasés ayant une teneur en éléments oxydables tels Mo, ... suffisante pour améliorer les que Si, Cr, Mn, propriétés mécaniques de l'acier.

L'invention proposée a pour but de fournir un dispositif et un procédé de galvanisation à chaud au trempé en continu qui permettent de traiter correctement des bandes contenant des éléments d'addition oxydables dont la teneur est suffisante pour améliorer les propriétés mécaniques de l'acier.

galvanisation de une ligne L'invention concerne continu à chaud au trempé d'une bande d'acier comportant proportion éléments d'addition oxydables en une d'améliorer les propriétés mécaniques permettant l'acier, selon laquelle la bande chemine dans un four de galvanisation sous une atmosphère réductrice, avec trempé galvanisation, lique étant cette bain de caractérisée en ce qu'elle comprend en amont du four de

10

15

3 .

galvanisation un moyen de chauffage de la bande à une température appropriée suivi d'une zone pour exposer la bande à une atmosphère oxydante dont la teneur en oxygène est telle que, compte tenu de la température de la bande et de la durée du traitement, les éléments d'addition oxydables de la bande d'acier soient oxydés à la surface et immédiatement sous la surface de la bande avant qu'ils n'aient pu migrer vers ladite surface pour y formér une couche d'oxydes capable de provoquer des défauts de galvanisation. Les oxydes de fer produits durant cette opération seront réduits durant le passage de la bande dans le four.

Avantageusement, la bande est portée à une température °C et 400 °C pour le traitement comprise entre 150 d'oxydation. Pour une nuance d'acier donnée, le contrôle atmosphère surface, pour une sa l'oxydation de sera effectué par le choix du couple oxydante donnée, de la bande dans temps séjour de / température l'atmosphère oxydante.

Le contrôle de ce couple température / temps de séjour sera effectué en continu et tiendra compte du régime de fonctionnement de la ligne, en particulier de la vitesse instantanée de défilement de la bande. Le contrôle du traitement d'oxydation de la bande peut être effectué en régulant la puissance de chauffage situé en amont du four (action sur la température de la bande) ou en agissant sur la distance entre l'élément chauffant situé en amont du four et l'entrée du four (action sur le temps d'oxydation).

1'opération contrôlée d'oxydation de la surface de la bande peut être l'air ambiant ou tout autre atmosphère confinée dans une enceinte installée en amont du four et dont on contrôlera la teneur en oxygène.

galvanisation un moyen de chauffage de la bande à une température appropriée suivi d'une zone pour exposer la bande à une atmosphère oxydante dont la teneur en oxygène est telle que, compte tenu de la température de la bande et éléments d'addition traitement, les du oxydables de la bande d'acier soient oxydés à la surface et immédiatement sous la surface de la bande avant qu'ils n'aient pu migrer vers ladite surface pour y former une d'oxydes capable de provoquer des défauts couche galvanisation. Les oxydes de fer produits durant cette 10 opération seront réduits durant le passage de la bande dans SAME THE LAND le four.

Avantageusement, la bande est portée à une température comprise entre 150°C et 400°C, de préférence entre 150°C et 300°C environ, pour le traitement d'oxydation. Pour une nuance d'acier donnée, le contrôle de l'oxydation de sa surface, pour une atmosphère oxydante donnée, sera effectué par le choix du couple température / temps de séjour de la bande dans l'atmosphère oxydante.

20 Le contrôle de ce couple température / temps de séjour sera effectué en continu et tiendra compte du régime de fonctionnement de la ligne, en particulier de la vitesse instantanée de défilement de la bande. Le contrôle du traitement d'oxydation de la bande peut être effectué en 25 régulant la puissance de chauffage situé en amont du four (action sur la température de la bande) ou en agissant sur la distance entre l'élément chauffant situé en amont du four et l'entrée du four (action sur le temps d'oxydation).

L'atmosphère oxydante dans laquelle s'effectue l'opération 30 contrôlée d'oxydation de la surface de la bande peut être l'air ambiant ou tout autre atmosphère confinée dans une enceinte installée en amont du four et dont on contrôlera la teneur en oxygène.

15

20

25

30

L'invention consiste, mises à part les dispositions exposées ci-dessus, en un certain nombre d'autres dispositions dont il sera plus explicitement question ciaprès à propos d'exemples de réalisations décrits en détail avec références aux dessins annexés, mais qui ne sont nullement limitatifs.

- Fig. 1 est un schéma d'une ligne de galvanisation en continu à chaud au trempé mettant en œuvre le procédé de l'invention,
- Fig. 2 est un diagramme représentant la variation de la température d'un point de la bande, portée en ordonnée, en fonction de la position du point sur la ligne présenté en abscisse,
 - Fig. 3 est un schéma d'une variante de la ligne de galvanisation,
 - Fig. 4 à 6 sont des autres variantes de réalisation.

Pour les Fig. 1 à 4, la bande se déplace de la gauche vers la droite.

En se reportant à la Fig. 1 des dessins, on peut voir, schématiquement représentée, une ligne de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une bande d'acier 1 dans un bain de galvanisation de zinc en fusion 2.

four de galvanisation réalisé ligne comprend un suivant l'état de l'art 3 pour le traitement de la bande 1 avant son trempé dans le bain 2. Le four comprend plusieurs sections équipées pour réaliser successivement les différentes phases du traitement thermique qui sont chauffage, maintien puis refroidissement généralement jusqu'à une température adaptée à la déposition du zinc à la surface de la bande. L'atmosphère du four mélange réalisée par un qaz réductrice, traditionnellement d'azote avec de l'hydrogène avec un point de rosée maintenu aussi bas que possible.

10

15

20

25

30

5

La bande l'acier 1 contient des éléments d'addition oxydables tels que Si, Cr, Mn, Mo selon des proportions caractéristiques améliorer ses pour suffisantes ligne de de. type jour, Jusqu'à ce ce mécaniques. galvaniser de permettait pas ne galvanisation correctement en continu , à chaud, au trempé, un acier contenant de tels éléments oxydables suivant de telles proportions car, comme déjà expliqué, lors du traitement de chauffage et de maintien à haute température, une très éléments d'addition mince couche d'oxyde de ces formait en surface et se maintenait jusque dans le zinc fondu ce qui provoquait des défauts dans le revêtement.

Selon l'invention, en amont du four 3 on soumet la bande 1 dans une zone 8 à un traitement d'oxydation dans des conditions d'atmosphère, de température et de temps de séjour telles que les éléments d'addition oxydables notamment Si, Cr, Mn ou Mo, soient oxydés sous la surface de la bande avant qu'ils n'aient pu migrer vers cette surface pour former une couche d'oxyde à même de provoquer des défauts de galvanisation.

Dans ces conditions, lors du traitement dans la chambre 3, les oxydes d'éléments d'addition restent piégés à l'intérieur du matériau et il n'y a plus de migration d'éléments d'addition vers la surface de la bande à même d'enrichir la couche d'oxydes jusqu'à provoquer des défauts de galvanisation.

Lors du traitement dans la zone 8 et de la zone 8 jusqu'à l'entrée du four, des oxydes de fer sont formés à la surface de la bande. Ces oxydes de fer sont réduits dans l'enceinte du four 3 de sorte que la bande 1, lorsqu'elle arrive dans le bain de zinc fondu 2 présente une surface présentant une couche d'oxydes d'éléments d'addition réduite qui permet une bonne galvanisation.

La zone 8 comporte un moyen de chauffage pour porter la 35 bande 1 à la température souhaitée, typiquement comprise

10

15

20

25

30

35

entre 150 °C et 400 °C. Un moyen de contrôle 7 constitué par un calculateur ou un ordinateur est prévu pour ajuster le chauffage de la bande à partir de capteurs tels que des capteurs de vitesse de bande 4, de température 5 et d'émissivité 6 de la surface de la bande.

Le contrôle de la cinétique d'oxydation résulte, en fonction d'une atmosphère oxydante donnée, de la maîtrise de la température finale de la bande 1 en sortie du moyen de chauffage 8 et du temps de séjour de la bande 1 dans la zone 8 et entre la zone 8 et l'entrée du four 3. La combinaison de ces paramètres est optimisée en fonction de la nuance de l'acier à traiter, de la vitesse de la ligne et de l'épaisseur et de la largeur de la bande.

Le moyen de chauffage 8 est choisi pour avoir une faible inertie thermique et une forte réactivité afin de maintenir un contrôle de l'oxydation de la surface de la bande durant les phases transitoires occasionnées par les variations de vitesse de la ligne ou les variation de format de bande 1. Ce moyen de chauffage 8 pourra: être constitué par un four à gaz, de type feu nu ou chauffage indirect, de préférence ce moyen de chauffage sera constitué par un four à induction électromagnétique.

Le traitement d'oxydation de la bande 1 dans la zone 8 et entre la zone 8 et l'entrée du four 3 sera de préférence effectué à l'air. Le contrôle de l'oxydation de la bande sera réalisé alors par le contrôle de deux paramètres : la température de la bande en sortie de 8 et le temps de séjour de la bande à l'air entre son entrée dans la zone 8 et son entrée dans le four 3. La température devra être augmentée quand la vitesse de la ligne augmentera afin de compenser la diminution du temps de séjour de la bande à haute température dans l'air.

La Fig. 2 présente la variation de température d'un point de la bande 1 portée en ordonnée en fonction de la entre 150°C et 400°C. Un moyen de contrôle 7 constitué par un calculateur ou un ordinateur est prévu pour ajuster le chauffage de la bande à partir de capteurs tels que des capteurs de vitesse de bande 4, de température 5 et 5 d'émissivité 6 de la surface de la bande.

Le contrôle de la cinétique d'oxydation résulte, en fonction d'une atmosphère oxydante donnée, de la maîtrise de la température finale de la bande 1 en sortie du moyen de chauffage 8 et du temps de séjour de la bande 1 dans la zone 8 et entre la zone 8 et l'entrée du four 3. La combinaison de ces paramètres est optimisée en fonction de la nuance de l'acier à traiter, de la vitesse de la ligne et de l'épaisseur et de la largeur de la bande.

- Le moyen de chauffage 8 est choisi pour avoir une faible 15 inertie thermique et une forte réactivité afin de maintenir un contrôle de l'oxydation de la surface de la bande durant les phases transitoires occasionnées par les variations de vitesse de la ligne ou les variations de format de bande 1. Ce moyen de chauffage 8 pourra être constitué par un four à
- 20 gaz, de type feu nu ou chauffage indirect, de préférence ce moyen de chauffage sera constitué par un four à induction électromagnétique. Le four à induction comporte au moins une bobine inductrice qui peut être rapprochée ou éloignée du four de galvanisation pour moduler la cinétique 25 d'échauffement produite.
- Le traitement d'oxydation de la bande 1 dans la zone 8 et entre la zone 8 et l'entrée du four 3 sera de préférence effectué à l'air. Le contrôle de l'oxydation de la bande sera réalisé alors par le contrôle de deux paramètres : la
- 30 température de la bande en sortie de 8 et le temps de séjour de la bande à l'air entre son entrée dans la zone 8 et son entrée dans le four 3. La température devra être augmentée quand la vitesse de la ligne augmentera afin de compenser la diminution du temps de séjour de la bande à haute
- 35 température dans l'air.

La Fig. 2 présente la variation de température d'un point de la bande 1 portée en ordonnée en fonction de la

10

15

20

25

30

7 '

position de ce point sur la ligne portée en abscisse. En amont du moyen de chauffage 8, la température de la bande est basse, par exemple inférieure à 100 °C et correspond au segment 9. Lors du passage de la bande 1 dans le moyen sa température augmente suivant, de chauffage 8, exemple, le segment incliné 10. La température de la bande 1, depuis sa sortie du moyen de chauffage 8 jusqu'à son entrée dans le four 3 reste sensiblement constante le traitement segment 11, le schématisé par phaše. Dans durant cette poursuit d'oxydation se l'enceinte du four 3, le chauffage de la bande 1 va continuer suivant un cycle adapté à sa métallurgie et symbolisé par 12.

Le contrôle de l'oxydation de la bande peut être effectué par action sur l'un ou plusieurs des paramètres présentés sur la Fig. 2. Il est possible d'agir sur la température de la bande en faisant varier la pente moyenne du segment 10 pour obtenir un niveau variable du palier du segment 11. Il est possible également de faire varier la durée du palier 11 ou de modifier l'efficacité de l'oxydation de la bande durant le palier 11, par exemple en faisant varier la concentration d'oxygène de l'atmosphère oxydante à laquelle est exposée la bande durant ce palier de traitement.

La Fig. 3 présente une variante de la Fig. 1 dans laquelle la zone de chauffage 8 est reliée de façon étanche à l'entrée du four 3 par l'enceinte 13. On comprend que, au sein de l'enceinte 13, il est possible de contrôler la concentration en oxygène de façon à adapter l'oxydation de la bande au type spécifique d'acier, à la vitesse de bande ou à tout autre paramètre nécessaire au contrôle de la cinématique d'oxydation de la bande. Le contrôle du taux d'oxygène de l'enceinte 13 ainsi que les étanchéités de cette enceinte vis à vis de

5 -

.10

15

20

25

30

l'extérieur ou de l'enceinte du four 3 seront réalisés suivant les moyens de l'état de l'art.

Le contrôle de la durée du traitement d'oxydation en fonction des paramètres de fonctionnement de la ligne peut être avantageusement effectué par la modification de la longueur de bande 1 entre la sortie du moyen de chauffage 8 et l'entrée du four 3. Cette variation de longueur peut être effectuée de diverses manières.

Une première possibilité consiste à déplacer le moyen de chauffage 8 suivant la direction de la bande 1 comme illustré schématiquement sur la Fig. 4 par la flèche en tirets 14. Pour une vitesse de bande donnée, lorsque le moyen de chauffage 8 est rapproché du four 3, la durée de traitement diminue tandis que lorsque le moyen de chauffage 8 est éloigné du four 3, la durée du traitement augmente.

Une deuxième possibilité est illustrée par la Fig. 5. Les moyens de chauffage 8 sont fixes. Entre les moyens de chauffage 8 et le four 3, la bande 1 passe sur un rouleau fixe 15 et sur un rouleau mobile 16 pouvant être déplacé parallèlement à la direction de la bande comme illustré schématiquement par la flèche 17. Lorsque le rouleau mobile 16 est déplacé vers la droite, la longueur de bande entre les moyens de chauffage 8 et le la durée du traitement augmente qui augmente ce d'oxydation. Inversement, lorsque le rouleau mobile 16 est déplacé vers la gauche de la Fig. 5, la longueur de bande diminue ce qui réduit la durée du traitement. Cette disposition avec un rouleau mobile 16 et deux brins horizontaux de bande peut être répétée plusieurs fois avec plusieurs rouleaux et plusieurs brins de longueur variable afin d'augmenter la longueur de bande entre 8 et et augmenter la possibilité de variation de cette longueur.

10

15

20

25

30

35

9

La Fig. 6 présente une variante de la Fig. 5 pour laquelle les moyens de chauffage 8 sont fixes et la bande 1 passe sur deux rouleaux fixes 20 et 21 et sur un être pouvant 19 rouleau mobile perpendiculairement à la direction principale de la bande comme illustré schématiquement par la flèche 18. Lorsque le rouleau mobile 19 est déplacé vers le haut, longueur de bande entre les moyens de chauffage 8 et le four 3 augmente ce qui augmente la durée du traitement d'oxydation. Inversement, lorsque le rouleau mobile 19 est déplacé vers le bas de la Fig. 6, la longueur de bande diminue ce qui réduit la durée du traitement. Cette disposition avec un rouleau 19 et deux brins verticaux de bande peut être répétée plusieurs fois afin d'augmenter 3 et augmenter longueur de bande entre 8 et possibilité de variation de cette longueur.

On comprend que toutes les combinaisons de rouleaux fixes et de rouleaux mobiles permettant de faire varier la longueur de bande entre les moyens de chauffage 8 et l'entrée du four 3 permettent de faire varier la durée de l'oxydation de la bande et peuvent être mises en œuvre dans le cadre de cette invention.

Il est également possible de placer les rouleaux 15 et 17 de la Fig. 5 ou les rouleaux 19, 20 et 21 de la Fig. 6 dans une enceinte telle que 13 dans laquelle la concentration en oxygène peut être contrôlée et ajustée au traitement à obtenir.

On comprend également qu'il est possible de combiner le contrôle de la température de sortie de la bande des moyens de chauffage 8 et le contrôle de la durée de l'oxydation en fonction des caractéristiques du matériau et des objectifs visés. Ce contrôle de la température et du temps de traitement ainsi que la commande des actionneurs correspondants est réalisé par le calculateur 7 en fonction des données du produits saisies par

15

20

25

l'opérateur ainsi que par les mesures réalisées par les capteurs tels que, par exemple, 4, 5 et 6.

Grâce à la mise en œuvre de ces dispositifs, la bande 1 arrive dans le bain de zinc en fusion 2 avec une surface sur laquelle la formation des oxydes a été limitée, y compris pour les oxydes des éléments d'addition, de sorte que l'adhérence du zinc sur cette surface puisse s'effectuer au mieux.

La ligne de galvanisation selon l'invention constitue un outil de production flexible permettant de galvaniser économiquement diverses nuances d'acier quelle que soit la nature de leurs additifs sans défaut de déposition du Les moyens de contrôle 7 et les zinc sur leur surface. leur rapidité grâce à chauffage 8, de d'adaptation, permettent d'adapter le procédé de contrôle d'oxydation à toutes les dimensions de produits et à la lique de de vitesse de variations les toutes production.

On peut également noter que les dispositifs nécessaires à la mise en œuvre du procédé de contrôle de l'oxydation des bandes comprenant des additifs tels que Si, Cr, Mn, Mo... peuvent être facilement ajoutés à une installation existante pour étendre sa gamme de production ou, sur une installation où ils sont installés, ils peuvent être neutralisés facilement pour la production de nuances d'acier ne comprenant pas ces additifs.

REVENDICATIONS

1. Procédé de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une d'addition éléments comportant des d'acier (1) proportion permettant d'améliorer oxydables en une propriétés mécaniques de l'acier, selon lequel chemine dans un four de galvanisation (3) sous une atmosphère réductrice, ce four étant constitué de sections de traitement thermique, de chauffage, de maintien, de refroidissement et de trempé dans un bain de galvanisation (2), caractérisé en ce que la bande est soumise, en amont de la section d'entrée du four, à un traitement d'oxydation dans des conditions de température, de durée et de teneur en oxygène d'un gaz dans lequel baigne la bande, telles que les éléments d'addition oxydables soient oxydés essentiellement à l'intérieur de la bande, avant qu'ils n'aient pu migrer vers la surface pour y 15 former une couche d'oxydes de nature à créer des défauts de galvanisation.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la bande d'acier est portée à une température comprise entre 150°C et 400°C environ, de préférence entre 150°C et 300°C environ, pour le traitement d'oxydation.

20

35

- 3. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le gaz dans lequel baigne la bande pour le traitement d'oxydation est l'air.
- 25 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le contrôle de l'oxydation à la surface et immédiatement sous la surface de la bande est effectué par contrôle du couple température/temps de telle sorte que la température de la bande d'acier (1) est augmentée lorsque la vitesse de ligne augmente et que le temps de traitement diminue, et inversement.
 - 5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le contrôle de la température est effectué à partir de la puissance d'un moyen de chauffage (8) de la bande en amont du four de galvanisation.



- 6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le contrôle de la durée du traitement d'oxydation est effectué par modification de la longueur de bande (1) entre la sortie d'un moyen de chauffage (8) situé en amont du four et l'entrée du four de galvanisation (3).
- 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la modification de la longueur de la longueur de bande entre la sortie du moyen de chauffage (8) et l'entrée du four de galvanisation (3) est assurée par déplacement du moyen de chauffage (8) suivant la direction de la bande.

15

20

25

30

- 8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la modification de la longueur de bande entre la sortie du moyen de chauffage (8) et l'entrée du four de galvanisation (3) est assurée par réglage de la longueur d'au moins un brin vertical ou horizontal de la bande, ou une combinaison des deux.
- 9. Ligne de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une éléments des comportant (1) d'acier une proportion permettant d'améliorer oxydables en propriétés mécaniques de l'acier, selon laquelle la bande chemine dans un four de galvanisation (3) sous une atmosphère réductrice, avec trempé dans un bain de galvanisation (2), caractérisée en ce qu'elle comprend en amont du four de galvanisation un moyen de chauffage (8) de la bande à une température appropriée et une zone pour exposer la bande à un gaz d'oxydation dont la teneur en oxygène est telle que, compte tenu de la température et de la durée de traitement, les éléments d'addition oxydables de la bande d'acier soient oxydés à l'intérieur de cette bande avant qu'ils n'aient pu migrer vers la surface pour y former une couche d'oxyde.
- 10. Ligne de galvanisation selon la revendication 9, caractérisée en ce que le moyen de chauffage (8) est constitué par un four à induction qui constitue également la zone pour exposer la bande à un gaz d'oxydation.
- 35 11. Ligne de galvanisation selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que la zone de chauffage (8) est reliée de

façon étanche à l'entrée du four (3) par une enceinte (13) dans laquelle la concentration en oxygène peut être contrôlée et ajustée au traitement à obtenir.

- 12. Ligne de galvanisation selon la revendication 10, caractérisée en ce que le four à induction comporte au moins une bobine inductrice qui peut être rapprochée ou éloignée du four de galvanisation pour moduler la cinétique d'échauffement produite.
- 13. Ligne de galvanisation selon la revendication 9, 10 caractérisée en ce que le moyen de chauffage est constitué par un four à gaz.
 - 14. Ligne de galvanisation selon l'une des revendications 9 à 13, caractérisée en ce que qu'elle comprend un moyen de contrôle (7) propre à agir sur le moyen de chauffage (8) pour maintenir la bande à une température déterminée à la sortie du moyen de chauffage, en réponse à des informations fournies par des capteurs (4,5,6).

15



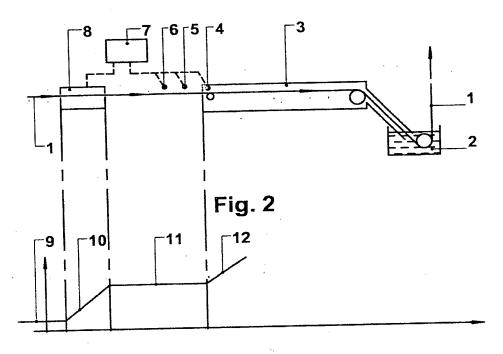


Fig. 3

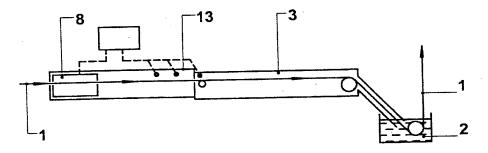


Fig. 4



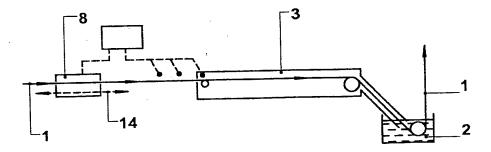


Fig. 5



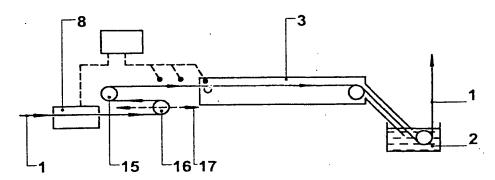

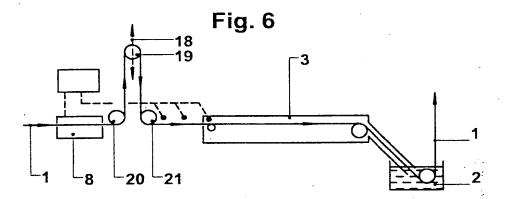

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1./.1.



(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

hone : 33 (1) 53 04	53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	DB 113 @ W / 2700
s références p	our ce dossier (facultatif)	AA 60 881	
	EMENT NATIONAL	0203058	
ROCEDE D'C	NTION (200 caractères ou es	paces maximum) EE DE BANDES AVANT GALVANISATION EN CONTINU ET LIGI	NE DE
SALVANISATI	ON		
E(S) DEMANDE	EUR(S) :		
STEIN HEUR	ΓEY		
	EN TANT QU'INVENTEU		
Nom		MIGNARD	
Prénoms		François 17, Rue du Parc	
Adresse	Rue		:
	Code postal et ville	[9 ₁ 1 ₁ 5 ₁ 4 ₁ 0] MENNECY	
	partenance (facultatif)		
2 Nom			
Prénoms	1		
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
	ppartenance (facultatif)		
3 Nom			
Prénoms	Rue		
Adresse	Code postal et ville		
Société d'a	ppartenance (facultatif)	z plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du n	ombre de pag
S'il y a plu	s de trois inventeurs, utilise	z plusieurs formulaires. Indiquez en haut a diolic le 14 de 15 page cambien	
DU (DES) OU DU M/	SIGNATURE(S) DEMANDEUR(S) ANDATAIRE		
le 12 mai	jualité du signataire) rs 2003	ital Africa el	
Mandata	ire: PEAUCELLE Chan		